

LA VÉGÉTALISATION DES OUVRAGES DE BATIMENT

ENVIROBAT OCCITANIE



RECOMMANDATIONS- ÉTUDES PATHOLOGIE



TOITURES ET CHARPENTES

PROTECTION LOURDE EN TOITURES-TERRASSES ACCESSIBLES

FICHE C.12

TOITURES-TERRASSES.

BALCONS ET COURSIVES EN MILIEU TROPICAL











COMPLEXES

POINTS

D'ÉTANCHÉITÉ

AVEC ISOLANT:

DE VIGILANCE





TOITURES-TERRASSES. LE POINT FAIBLE: LES RELEVÉS



2. LE DIAGNOSTIC

.

CONTRACTOR OF

.

.

CONTRACTOR OF TAXABLE PARTY.

.

prévenir la pénétration de l'eau en fun complexe d'étancheite, empe-hant ainsi les inflitrations à l'intérieur des ouvrages. Pour assurer l'étanchéité de la

ces relevés sont mis en œuvre en adhérence totale sur un suppor adapté à cet usage dans le cas de membranes bitumineuses (cf. DTU série 43.1 jusqu'à 5 et 43.11) ou. thétiques et pour des hauteurs de relevés courantes (jusqu'à 20 cm, voire 40 selon l'Avis Technique ou le DTA), réalisés en pose libre et maintenus en tête par collage sur une tôle calaminée ou fixé

Depuis quelques années, en association avec les revêtements d'étanchété bitumineux, il est possible de réaliser des relevés en

1. LE CONSTAT

tion lourde assure à la fois la viabilité et la tection du revêtement d'étanchéité contri

2. LE DIAGNOSTIC

l'entretien peuvent être à l'origine de ce problème. Des infiltrations se produisent

lorsque les ouvrages censés pro-téger le revêtement d'étanchéité le blessent. Ces blessures affectent la partie courante ou les relevés.

Dans le cas d'une protection par chape ou dallage en béton armé Sous l'effet des variations hygro-

thermiques, la masse que consti-tue la chape ou la dalle en béton armé se dilate ou se rétracte. La s'avère néfaste nour le revêtement d'étanchéité car il résiste mal aux mouvements alternés. Résultat : il se décoile, se plisse ou se déchire. Les deux principales causes sont

- une surface de dalle trop importante (surface délimitée par les joints de fractionnement supé-
- la solidarisation du revêtement de la chape ou dallage armé avec

1 LECONSTAT

POINTS FAIBLES DE LA

Les toitures-terrasses sont soumises dans les DROM à des précipitations qui peuvent être très abondantes avec des rayonnements et des températures en surface mettant à l'épreuve les revé-ements. Les maifaçons sont parfois semblables à celles rencontrées en Métropole : mauvaise exécution des relevés d'étanchéité, défaut de protection en tête de relevés, défaut de réalisation des remontées d'étanchéité au niveau des émergences, et absence de joint de dilatation au pourtour des protections lourdes.

Les toitures-terrasses sont des ouvrages sujets à

- par défaut d'étanchéité des revêtements;
- par fissuration ou dégradation du revêtement, soit intrinsèquement soit du fait de la protec tion rapportée

C.13

- bureaux, elles sont principalement traitées par des revêtements de type bicouche élastomère en lés de type auto-pro-tégés. Une protection fourde de type gravillon est exclue dans les DROM soumis à des risques cycloniques, au même titre que les tuiles ou ardoises sur les toitures en pentes (risque d'envolt. Ponctuellement, dans le cas d'ouvrages tertiaires. certaines toitures sont traitées par une étanchéité sur des tôles d'acier nervurées.
- toltures-terrasses accessibles et circulables : ces terrasses sont souvent traitées par une étanchéité liquide (trafic piétonnier surtout), son usage sous les carrelages des terrasse. étant beaucoup plus courant qu'en métropole, notamment sous protection carrelée. Les terrasses étanchées circulables piéton ou véhicule) peuvent également recevoir des protec-

2. LE DIAGNOSTIC

Relevés d'étanchéité et points

Les infiltrations sont dues dans la plupart des cas à des défauts 'exécution des points singuliers. Elles se manifestent principalement niveau des relevés d'étanchéité décollés ou mai protégés en tête et des émergences des évacuations au travers de l'étanchéité.

Les relevés d'étanchéité ont pour fonction d'empêcher les pénétra-tions d'eau au niveau des périphéries dos terrasses et au dinit des sorties

Les désordres de décollement au Parties courantes niveau des relevés sont de plusieurs

· défaut de tenue nouvant résul-

d'un défaut ou de l'absence de

supérieure ;

des cisaillements de relevés

d'un support trop humide ;

ter d'un défaut d'imprégnation,

protection en tête, entraînant

des décollements par la partie

consécutivement à des efforts

ou cisaillement par effets


de dilatation ou par effets

ments de lés en partie courante lés correspondent à des défauts d'exécution des soudures des membranes ou à l'absence de réalisation du complément de por

accessibles et circulables Les désordres concernent autant des défauts de mise en œuvre de l'étanchéité que des défauts d'exécution des notertions (carrelées

08/10/2024



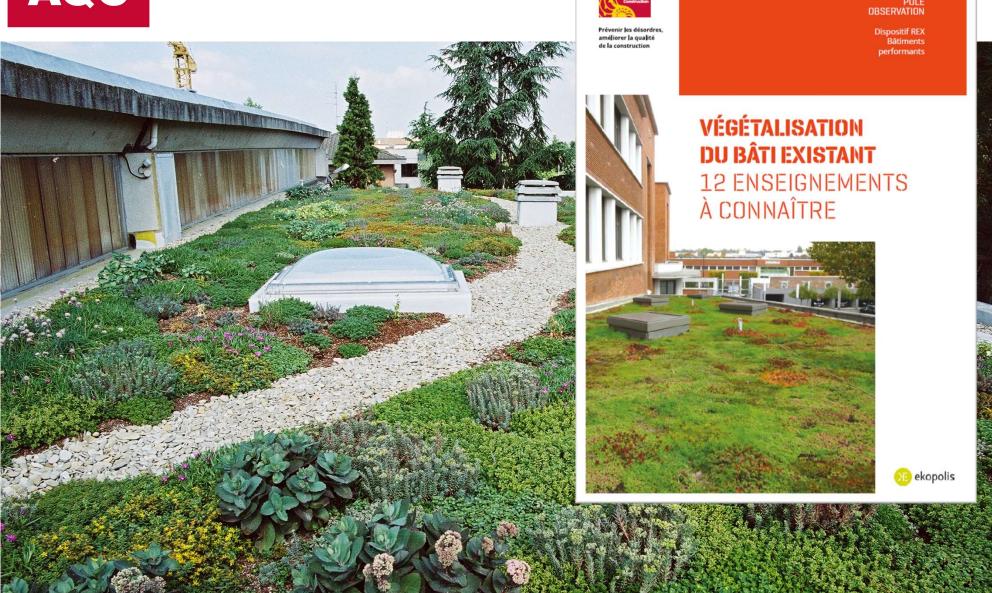



Choisir le type de végétalisation en fonction des charges permanentes admissibles

Agence qualité construction





Choisir le type de végétalisation en fonction des charges permanentes admissibles

Agence qualit construction



08/10/2024




Choisir le type de végétalisation en fonction des charges permanentes admissibles





VÉGÉTALISER L'EXISTANT

Aménager un accès direct et sécurisé pour le personnel et le matériel

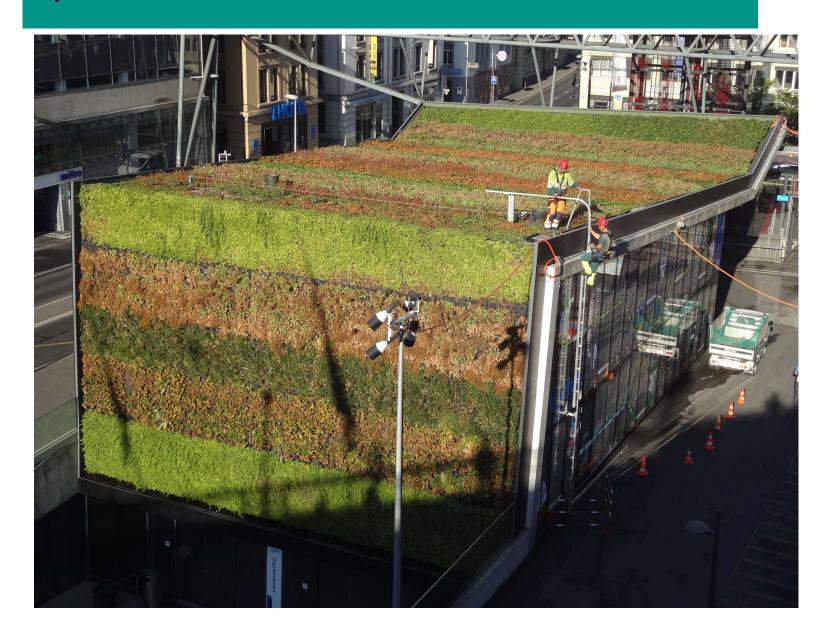



VÉGÉTALISER L'EXISTANT

Aménager un accès direct et sécurisé pour le personnel et le matériel



08/10/2024



Aménager un accès direct et sécurisé pour le personnel et le matériel







Soigner la protection des relevés d'étanchéité et des points singuliers

Agence qualité construction




08/10/2024



Soigner la protection des relevés d'étanchéité et des points singuliers

Agence qualité construction

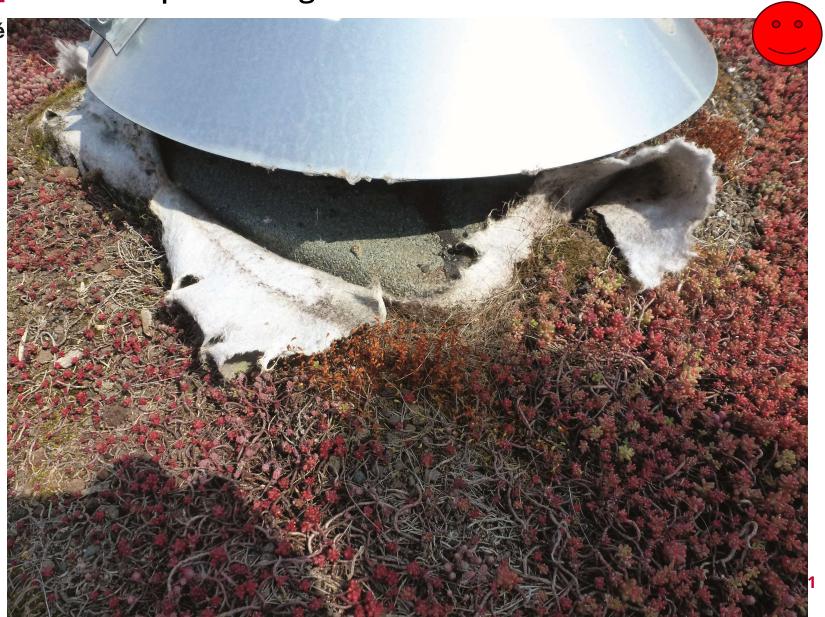



VÉGÉTALISER L'EXISTANT

Soigner la protection des relevés d'étanchéité et des points singuliers



08/10/2024 **12**



VÉGÉTALISER L'EXISTANT

Soigner la protection des relevés d'étanchéité et des points singuliers





VÉGÉTALISER L'EXISTANT

Soigner la protection des relevés d'étanchéité et des points singuliers





VÉGÉTALISER L'EXISTANT

Tenir compte des microclimats à l'échelle du bâtiment





Tenir compte des microclimats à l'échelle du bâtiment

Agence qualité construction



08/10/2024



VÉGÉTALISER L'EXISTANT

Tenir compte des microclimats à l'échelle du bâtiment





VÉGÉTALISER L'EXISTANT

Mettre en place un contrat d'entretien régulier et adapté



08/10/2024 **18**




VÉGÉTALISER L'EXISTANT

Mettre en place un contrat d'entretien régulier et adapté



Mettre en place un contrat d'entretien régulier et adapté

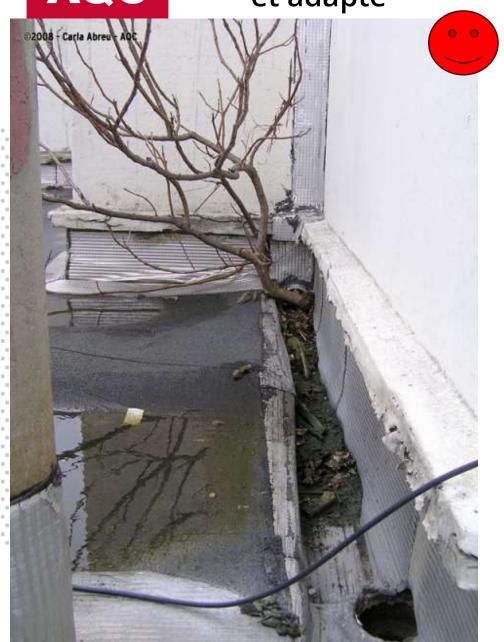






VÉGÉTALISER L'EXISTANT

Mettre en place un contrat d'entretien régulier et adapté

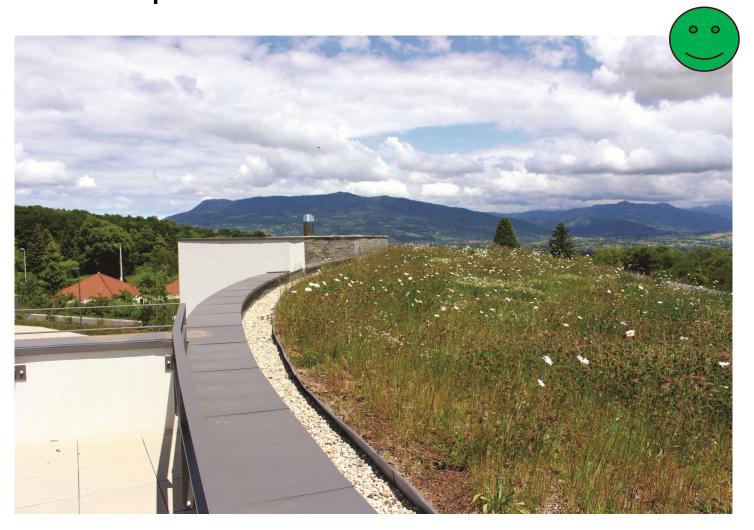



Fonctionnement


en cas d'événement

pluvieux habituel

Débit régulé

VÉGÉTALISER L'EXISTANT

Stocker l'eau en toiture

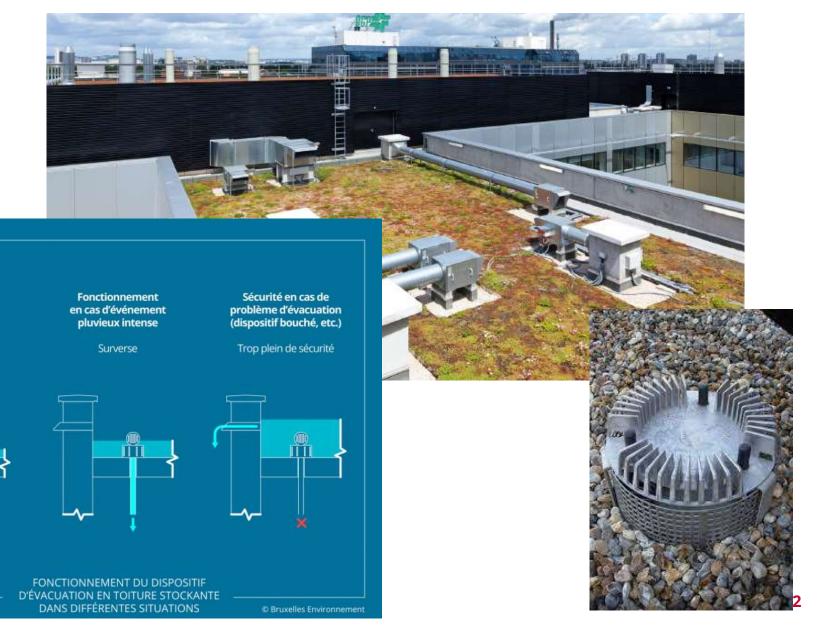



VÉGÉTALISER L'EXISTANT


Entretenir les systèmes d'irrigation





VÉGÉTALISER L'EXISTANT

Préserver les surfaces végétalisées lors des interventions

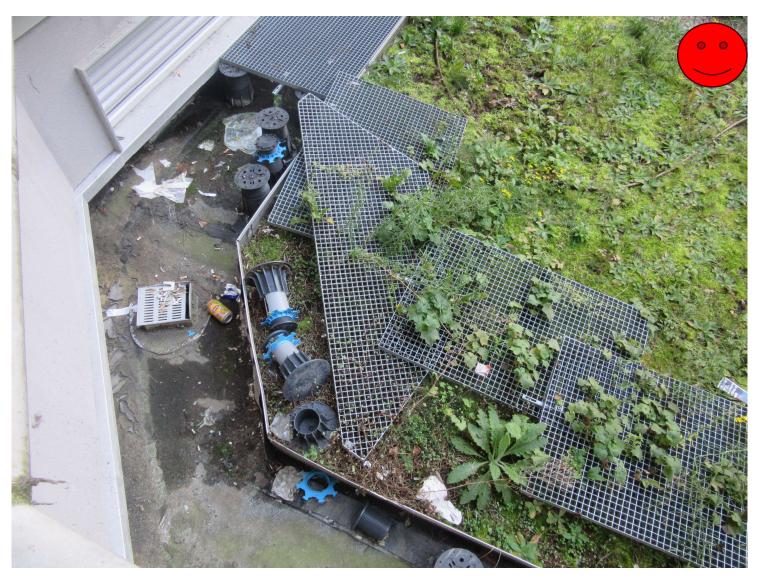

08/10/2024 **24**



VÉGÉTALISER L'EXISTANT

Préserver les surfaces végétalisées lors des interventions





VÉGÉTALISER TOITURES

Toiture bisolaire

Agence qualité construction





REFERENCES

DTU

NF DTU 43.1 Étanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie en climat de plaine (2004)

NF DTU 43.11Étanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie en climat de montagne (2014)

NF DTU 43.3 Mise en œuvre des toitures en tôles d'acier nervurées avec revêtement d'étanchéité (2008)

NF DTU 43.4 Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec revêtements d'étanchéité (2008)

NF DTU 43.5 Réfection des ouvrages d'étanchéité des toitures-terrasses ou inclinés (2005)

Règles Professionnelles

Conception et réalisation des toitures-terrasses et balcons étanchés avec protection par platelage bois (2017)

Conception et réalisation des terrasses et toitures végétalisées (2018)

Dalles céramiques sur plots sur étanchéité (2019)

Conception et réalisation des terrasses et toitures végétalisées – Annexe I : Prescriptions techniques-types du contrat d'entretien des terrasses et toitures végétalisées (2018)


Recommandations Professionnelles PACTE


Toitures-terrasses accessibles aux piétons avec élément porteur en bois et panneaux à base de bois avec revêtement d'étanchéité (2019)



VÉGÉTALISER LES FACADES

Rôles

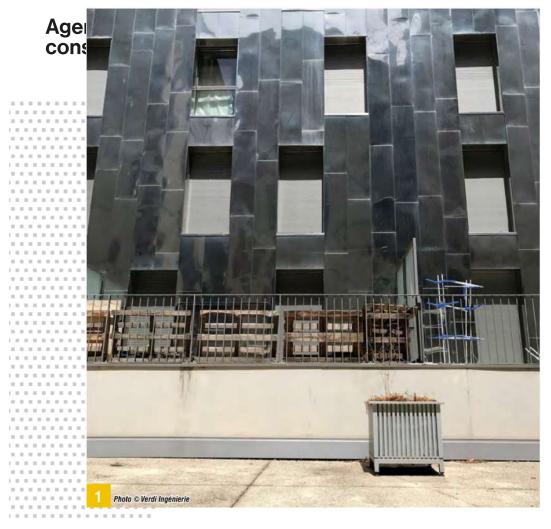

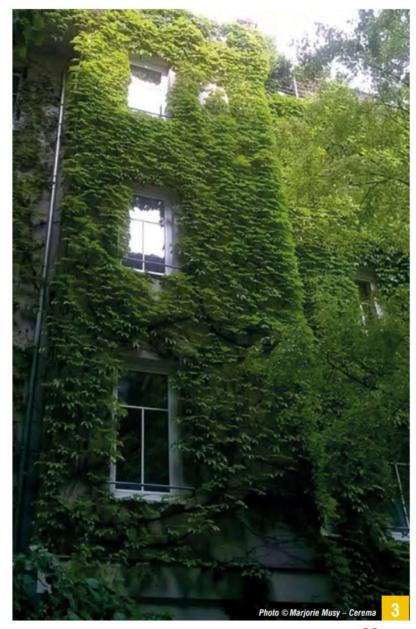



VÉGÉTALISER LES FACADES

Thermique d'hiver





VÉGÉTALISER LES FACADES

Thermique d'été

Agence qualité construction





VÉGÉTALISER LES FACADES

Isolation phonique





VÉGÉTALISER LES FACADES

Optimiser le foncier

Agence qualité construction



08/10/2024 **32**



RECOMMANDATIONS- ÉTUDES PATHOLOGIE













COMPLEXES

POINTS

D'ÉTANCHÉITÉ

AVEC ISOLANT:

DE VIGILANCE





TOITURES-TERRASSES. LE POINT FAIBLE: LES RELEVÉS

1. LE CONSTAT

2. LE DIAGNOSTIC

.

.

CONTRACTOR OF

.

.

CONTRACTOR OF TAXABLE PARTY.

.

prévenir la pénétration de l'eau en fun complexe d'étancheite, empe-hant ainsi les inflitrations à l'intérieur des ouvrages. Pour assurer l'étanchéité de la

toiture-terrasse à sa périphérie et au niveau des émergences, ces relevés sont mis en œuvre en adhérence totale sur un suppor adapté à cet usage dans le cas de membranes bitumineuses (cf. DTU série 43.1 jusqu'à 5 et 43.11) ou. thétiques et pour des hauteurs de relevés courantes (jusqu'à 20 cm, voire 40 selon l'Avis Technique ou le DTA), réalisés en pose libre et maintenus en tête par collage sur une tôle calaminée ou fixé

Depuis quelques années, en association avec les revêtements d'étanchété bitumineux, il est possible de réaliser des relevés en



TOITURES ET CHARPENTES

FICHE C.12

TOITURES-TERRASSES.

EN MILIEU TROPICAL

BALCONS ET COURSIVES

POINTS FAIBLES DE LA PROTECTION LOURDE EN TOITURES-TERRASSES ACCESSIBLES

1. LE CONSTAT

tion lourde assure à la fois la viabilité et la tection du revêtement d'étanchéité contri

2. LE DIAGNOSTIC

l'entretien peuvent être à l'origine

de ce problème. Des infiltrations se produisent lorsque les ouvrages censés pro-téger le revêtement d'étanchéité le blessent. Ces blessures affectent la partie courante ou les relevés.

Dans le cas d'une protection par chape ou dallage en béton armé Sous l'effet des variations hygro-

thermiques, la masse que consti-tue la chape ou la dalle en béton armé se dilate ou se rétracte. La s'avère néfaste nour le revêtement d'étanchéité car il résiste mal aux mouvements alternés. Résultat : il se décoile, se plisse ou se déchire.

- Les deux principales causes sont une surface de dalle trop importante (surface délimitée par les joints de fractionnement supé-
- la solidarisation du revêtement de la chape ou dallage armé avec

1 LECONSTAT

Les toitures-terrasses sont soumises dans les DROM à des précipitations qui peuvent être très abondantes avec des rayonnements et des températures en surface mettant à l'épreuve les revé-ements. Les maifaçons sont parfois semblables à celles rencontrées en Métropole : mauvaise exécution des relevés d'étanchéité, défaut de protection en tête de relevés, défaut de réalisation des remontées d'étanchéité au niveau des émergences, et absence de joint de dilatation au pourtour des protections lourdes.

Les toitures-terrasses sont des ouvrages sujets à

- par défaut d'étanchéité des revêtements;
- par fissuration ou dégradation du revêtement, soit intrinsèquement soit du fait de la protec tion rapportée

C.13

- bureaux, elles sont principalement traitées par des revêtements de type bicouche élastomère en lés de type auto-pro-tégés. Une protection fourde de type gravillon est exclue dans les DROM soumis à des risques cycloniques, au même titre que les tuiles ou ardoises sur les toitures en pentes (risque d'envolt. Ponctuellement, dans le cas d'ouvrages tertiaires. certaines toitures sont traitées par une étanchéité sur des tôles d'acier nervurées.
- toltures-terrasses accessibles et circulables : ces terrasses sont souvent traitées par une étanchéité liquide (trafic piétonnier surtout), son usage sous les carrelages des terrasse. étant beaucoup plus courant qu'en métropole, notamment sous protection carrelée. Les terrasses étanchées circulables piéton ou véhicule) peuvent également recevoir des protec-

2. LE DIAGNOSTIC

Relevés d'étanchéité et points

Les infiltrations sont dues dans la plupart des cas à des défauts 'exécution des points singuliers. Elles se manifestent principalement niveau des relevés d'étanchéité décollés ou mai protégés en tête et des émergences des évacuations au travers de l'étanchéité.

Les relevés d'étanchéité ont pour fonction d'empêcher les pénétra-tions d'eau au niveau des périphéries dos terrasses et au dinit des sorties

Les désordres de décollement au Parties courantes niveau des relevés sont de plusieurs

d'un support trop humide ;

supérieure; • des cisaillements de relevés

consécutivement à des efforts

ou cisaillement par effets

de dilatation ou par effets

· défaut de tenue nouvant résulter d'un défaut d'imprégnation, d'un défaut ou de l'absence de protection en tête, entraînant des décollements par la partie alisation du complément de por

ments de lés en partie courante lés correspondent à des défauts d'exécution des soudures des membranes ou à l'absence de ré-

accessibles et circulables Les désordres concernent autant des défauts de mise en œuvre de l'étanchéité que des défauts d'exécution des omtertions (carrelées



Merci

